



ДИАГНОСТИК
АВТО

АВТОМОБИЛЬ


Марка	Mercedes-Benz
Модель	GLK-klasse I (X204)
Год выпуска	2012
Пробег	97000
Двигатель	бензин
Цвет	черный
Трансмиссия	автомат
Кузов	SUV

ГУР	электро
Подушки безопасности	16
Система стабилизации	да
Электропакет	все
Кондиционер/Климат контроль	климат 4 зоны
ABS	да
Салон	кожа
Парктроник	да

Пробег (км)	оригинальный 97000 км проверено
Цена продавца / конечная цена (руб.)	1 250 000 рублей / 1 180 000 рублей

Проверка на gibdd.ru	ограничений не найдено
Проверка на fssp.ru	ограничений не найдено
Проверка на reestr-zalogov.ru	в залоге не обнаружено
Проверка по страховым компаниям	застрахован по Осаго до 17.08.2017

ДИАГНОСТИКА КУЗОВА

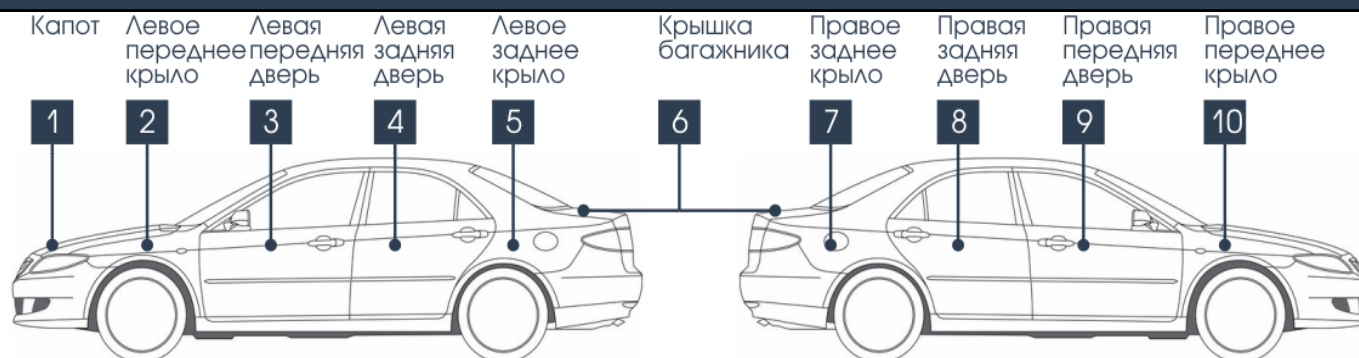


	Толщина ЛКП	Окрашено	Особые отметки: ржавчина, царапины и т. п.
1	130-140	нет	Имеется небольшой скол на капоте
2	130-140	нет	Требуется полировка
3	130-140	нет	Требуется полировка
4	130-150	нет	Требуется полировка



5	130-140	нет	Требуется полировка
6	130-140	нет	Требуется полировка
7	130-150	нет	Требуется полировка
8	130-150	нет	Требуется полировка
9	130-150	нет	Имеется небольшая царапина
10	135-140	нет	Требуется полировка

ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

(1) Стойки	Толщина ЛКП	
	Левая	Правая
Передняя	80	80
Средняя	80	80
Задняя	80	80
	Повреждения (да/нет)	
(2) Лонжероны		нет
(3) Брызговики		нет
(4) Пороги		нет

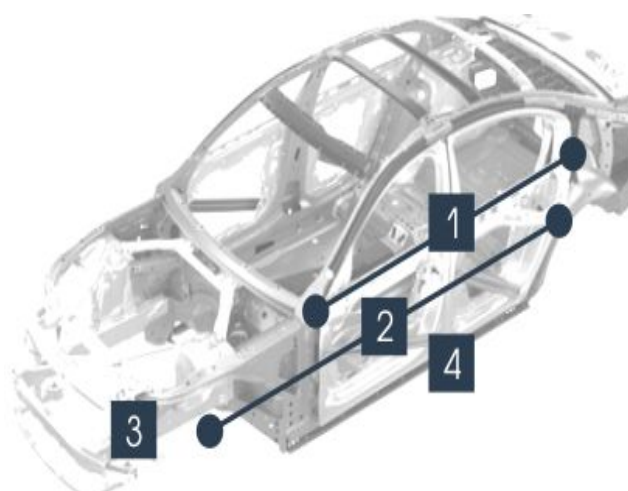

Комментарии	<u>состояние силовых элементов кузова удовлетворительное состояние силовых элементов удовлетворительное</u>
-------------	---

ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Сколы, вмятины	имеются сколы по кузову, незначительные
Окрашенные детали кузова	окрашены бампера
Места шпатлевки	нет
Состояние ЛКП	требует полировки
Замена деталей кузова	не обнаружено
VIN-номер/номер рамы	WDB1240191J016310

ОСМОТР ДВИГАТЕЛЯ

Внешний вид	без нареканий
Компрессия	не измерялась
Ремни/ролики	без нареканий
Опора двигателя/коробки	в норме

15 июля 2017



ДИАГНОСТИК
АВТО

Общее состояние/рекомендации		
ПОДВЕСКА		
Сайлентблок подвески	Скрипы, пробои отсутствуют	
Шаровые опоры подвески	Хруст отсутствует	
Подшипники ступичные перед.	Гул отсутствует	
Тормозные диски/колодки перед	выработка дисков 30%, колодок 60%	
Амортизаторы передние/задние	Без следов запотевания	
Пыльники	Нет следов повреждения	
Сайлентблок задней подвески	Скрипы, пробои отсутствуют	
Тормозные диски/колодки задн.	Выработка дисков 20%, колодок 40%	
Подшипники ступичные задние	в норме	
Карданный вал/подвесной подш.	в норме	
Мосты/редуктора	в норме	
Подшипники стоечные	Хруст отсутствует	
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА		
Двигатель	Ошибки отсутствуют	
КПП	Ошибки отсутствуют	
Безопасность	Ошибки отсутствуют	
Тормозная система	Ошибки отсутствуют	
Электроника управления	Ошибки отсутствуют	
ТЕСТ - ДРАЙВ.		
ШРУСы	Хруст отсутствует	
Тормозная система	без нареканий	
КПП	без нареканий	
Рулевое управление	без нареканий	
Посторонние звуки/шумы	не выявлено	
Работа амортизаторов/подвески	без нареканий	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		
Осмотренных авто всего:	1	штук
Акт выдал (ФИО)		
_____ Подпись исполнителя		_____ Подпись заказчика
Автомобиль рекомендован к покупке	<u>ДА</u>	НЕТ